

# 사용설명서

SCR MAG/CO<sub>2</sub> **PW600CPS**



주식회사 파워웰

[www.powwel.com](http://www.powwel.com)

# 제 품 보 증 서

●수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있습니다.

제 품 명		
보 증 기 간	1년	
제 조 년 월		
구 입 일	20 년 월 일	
판 매 점		
고 객	상 호	
	성 명	

- 1.본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용대로 보증혜택을 받습니다.
- 2.무상 보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조 연월일로부터 1년까지 위 혜택이 가능합니다.)
- 3.사용자의 부주의로 인한 고장일 경우 협의 하에 교체부품 비용에 해당하는 수리비를 지급 하여야 합니다. (예: 입력전압 잘못 연결, 침수, 낙하, 자체임의수리 등)
- 4.본 제품 중 액세서리 부품은 소모품에 해당 되므로 무상보증이 되지 않습니다.

본 보증서의 내용을 준수할 것을 정히 확인합니다.

(주) 파 위 웰 (인)

## 사용시 특별 주의사항

1. 토치 케이블이 꼬이지 않도록 하여 WIRE가 부드럽게 나오도록 항상 주의 하십시오.
2. 토치를 당겨 장비를 움직이는 일이 없도록 하십시오. 케이블 단선의 원인이 될 수 있습니다.
3. 전면 판넬의 조정볼륨이 잘못 조절되어 용접이 잘 안될 경우 고장으로 판단하시는 사례가 많으므로 반드시 취급설명서를 읽으시고 사용방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 4.입력전원을 연결하기 전 반드시 전압을 확인하신 후 연결하십시오. (한국의 전기 전압은 220V, 380V, 440V 등 다양하여 입력 잘못 연결로 인한 고장이 가장 많고 무상 수리의 혜택이 없습니다)
- 5.본 제품은 전자 제품이므로 침수, 습기, 금속분말 등이 제품 내에 들어갈 경우 치명적인 고장의 원인이 되므로 항상 청결한 곳에 보관하여 작업하시기 바랍니다.

# 목 차

- 1. 소개.....
- 2. 일반적 사양 및 구성.....
  - 2-1.전기적 사양
  - 2-2.제품구성
  - 2-3. 제품 특징
- 3. 안전작업 주의사항.....
  - 3-1. 감전
  - 3-2. 화재 및 화상
  - 3-3. 아크(ARC) 광선
  - 3-4. 환기
- 4. 설치방법.....
  - 4-1. 설치장소
  - 4-2. 전원설비
  - 4-3. 가스접속
  - 4-4. 접지
  - 4-5. 가스
  - 4-6. 접속도
- 5. 전면, 후면 구성 명칭 및 설명.....
  - 5-1. 전면 구성 명칭
  - 5-2. 전면 기능 동작 설명
  - 5-3. 후면 구성 명칭
  - 5-4. 용접기 설치 기본 설정
- 6. WIRE 구성 및 동작 설명.....
  - 6-1. 구성 및 명칭
  - 6-2. 기능 동작 설명
  - 6-3. 동작 순서
- 7. 용접모드 시퀀스.....
  - 7-1. 크레이터 무
  - 7-2. 크레이터 유
  - 7-3. 펄스 용접(알루미늄)
  - 7-4. 내부 메모리 기능 설정 방법
  - 7-5. 내부 메모리 설명 및 설정 범위
- 8. 장비 외형 도면.....
- 9. FEEDER 외형 도면.....
- 10. 계통도.....

사용하시기 전에 반드시 본 사용설명서를 완전히 읽어 보시고 사용하시면  
본 제품의 수명 및 용접작업의 효율성을 높일 수 있습니다.

## 안전하게 사용하기 위해서

1. 사용 전에 이 사용설명서를 잘 읽으신 후 바르게 사용해 주십시오.
1. 여기에 나타난 주의사항은 안전에 관한 중대한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜주십시오.
1. 이 제품은 산업용으로 가정용 전원에서의 사용을 금합니다.
1. 산업용 용접 이외의 목적으로는 사용하지 마십시오.



**경 고** : 잘못된 취급을 하면, 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 상정되는 내용입니다.



**위 험** : 잘못된 취급을 하면, 사람이 상해를 입거나 물 적손해가 발생할 가능성이 상정되는 내용을 나타냅니다.



**주 의** : 잘못된 취급을 하면, 제품에 손상을 가능성이 상정되는 내용을 나타냅니다.

## 1. 소 개

파워웰 제품의 PW600CPS는 SCR 전력제어의 MAG/CO<sub>2</sub> 용접기로서 마이크로프로세서(MCU)를 적용한 디지털(Digital) 방식의 용접기로서 정확하고 빠른 출력전압과 전류의 피드백신호를 신속히 받아 사이리스터(Thyristor; S.C.R)의 위상 제어를 함으로서 기존의 아날로그 장비에 비해 보다 정밀한 용접품질을 구현하였고 사용자 설정부는 디지털화하여 다양한 용접와이어 굵기(0.9, 1.2, 1.6mm)와 와이어종류 종류(FC, 솔리드, 알루미늄)를 선택할 수 있고 크레터 유,무 기능 및 알루미늄 용접이 가능한 로우펄스 기능과 같은 다양한 기능을 가지며 디지털볼륨을 설정하면 자동으로 전압계, 전류계에 프리 세트값을 표시할 뿐만 아니라 여러 가지 용접절차상 필요한 파라미터를 디지털 방식으로 설정할 수 있어 정교하고도 확실한 용접을 가능케 하였습니다.

## 2. 일반 사양 및 구성

### 2-1. 전기적 사양

기 능		단위	PW600CPS	기 타
1차 입력전압		VAC	기본: 380 / 440VAC, 3상	보조 TR 결선 변경
			옵션: 220.380.440V겸용 선택시	비용 추가
1차 입력전원 주파수		Hz	60 Hz	
2차 출력전류		A	80 ~ 600A	
무 부하 전압		VDC	60 VDC	
부하 전압		VDC	15 ~ 50V	
입력전원 전력		KVA	43.6 (21.2Kw)	
정격 사용률		%	100%	상온 25℃
가스 시간	프리 플로우	Sec	0.0 ~ 5.0 Sec	
	애프터 플로우	Sec	0.0 ~ 20.0 Sec	
크레이터	전 류	A	80 ~ 600 Amp	
	전 압	V	15 ~ 50V	
범백	전압	V	15 ~ 50V	
	시간	Sec	0.0 ~ 10.0	
용접모드 선택		-	크레이터 유/ 무, 가우징	
케이스 외형		mm	503 X 720 X 903	
중량		Kg	200	

**\* 상기 사양은 기능 향상을 위해 사전 통보 없이 일부 조정될 수 있습니다.**

## 2-2. 제품 구성

명 칭	내 용	수량	비고
용접기 본체	PW600CPS	1	
용접 토치	500A(3M)	1	옵션
FEEDER	2롤	1	옵션
싱글케이블	50M (60SQ, 9P)	1	옵션
어스케이블	60SQ	1	옵션
설 명 서	PW600CPS	1	

## 2-3. 제품 특징

- **디지털(Digital)제어 방식;** 용접기의 주제어 회로는 마이크로프로세서(MCU)를 사용하여 운용 프로그램으로 동작하여 오동작이 없으며 기존의 아날로그 회로보다 정확하고 빠른 속도로 사이리스터(Thyristor; S.C.R)제어 및 모든 용접에 필요한 기능들을 구현 하여 항상 일정한 품질의 균일성을 얻으며 내구성이 좋아 고장률을 최소화 하였습니다.
- **PWM 모터 드라이브;** 모터 구동회로를 P.W.M(Pulse Width Modulation)방식으로 구동하여 모터에 공급 되는 전압을 고속으로 피드백 제어함으로서 모터 조건에 다른 속도 변화를 최소화 하였고 모터 과전류에 의한 보호회로가 내장되어 있습니다.
- **아크 스타트 (ARC START) 안정성;** 와이어 종류에 따라 초기 와이어 송급 속도를 따로 제어 할 수 있어 아크 스타트가 용의하고 본 용접 전류 전 별도의 스타트 전류, 전압, 시간을 개별로 조절하는 기능이 있어 안정적이고 부드러운 ARC START를 가능하게 구현함과 동시에 연속 TACK 용접에 탁월한 효과가 있습니다.
- **프리셋 기능;** 용접을 하기 전 용접 전류와 용접전압을 설정하여야 하는데 이때 전압볼륨이나 전류볼륨을 돌리면 자동으로 표시창에 그 값이 나타나서 작업자가 이를 쉽게 조정할 수 있습니다. 종래의 아날로그 방식은 용접을 직접 하면서 이를 맞추었는데 이때 용접물의 불량일 수 있습니다.
- **와이어 굵기에 따른 전류 제어;** 와이어의 굵기에 따라 0.9, 1.2, 1.6mm의 와이어를 선택스위치로 설정하면 와이어가 용접면과 닿는 순간 발생하는 쇼트전류의 값을 각 와이어별로 설정하여 와이어의 용착이나 용융이 적합하도록 전류값이 각각 프로그램에 의해 설정되어 있어 용접 불량을 줄일 수 있습니다.
- **각종 파라미터의 내부 메모리 설정 저장 기능;** 용접의 시작이나 끝날 때 또는 펄스사용 시 펄스주파수와 펄스폭 등 다양한 파라미터를 조정하려면 많은 볼륨이 필요하지만 본 용접기는 디지털 방식으로 간단히 이 값들을 설정할 수 있습니다.
- **PURGE 기능;** 가스의 공급 상태를 체크하고 출력전압을 체크할 수 있습니다.

### 3. 안전작업 주의사항

#### 3-1. 감전

- **입력배선** : 용접기의 입력전원을 연결 시에는 반드시 배전반의 스위치를 내리고 타 작업자의 조작이 없는지 확인 후 배선작업을 실행 합니다
- **절 연** : 전선의 연결이 끝난 후 반드시 피복이 없는 노출부분을 절연테이프로 감아야 합니다
- **전 선** : 220V 단상으로서 통상 30A에서 70A 정도의 전류가 흐르게 되므로 8.0 mm<sup>2</sup> 이상의 삼상 전선을 사용하여야 합니다.
- **TORCH** : 토치의 내부에서 나오는 와이어로 전류가 흐르므로 작동 중 만지는 일이 없도록 하십시오. 또한 용접 시 전극 팁이 움직이지 않도록 꼭 조여 주십시오.
- **가 스** : 가스는 규정된 CO2가스를 사용하여야 합니다. 혹, 다른 가스의 사용은 폭발 및 안전사고의 위험이 따릅니다.
- **접 지** : 용접기의 접지단지는 완전한 3중 접지수준에 달해야 합니다.
- **환 경** : 습기가 많은 지역, 열을 발생하거나 주변온도가 높은 지역, 먼지가 많은 지역을 피하십시오. 고장 및 감전의 위험이 높습니다.

#### 3-2. 화재 및 화상

- **화 재** : 용접 작업 시 고압, 고열의 아크(ARC)가 발생되므로 용융된 금속 분말이 튀는 부위에는 가연성 물질이 절대로 없도록 하십시오.
- **전 원 선** : 배선 작업 시 전원선의 결함이 완전치 않을 경우 접촉저항에 의한 열이 발생하여 전선의 절연피복에 화재가 발생할 수 있으며 규정이하의 가는 선을 사용할 시에도 선 저항에 의한 화재발생 위험이 있습니다.
- **화 상** : 용접 중 용접된 모재의 식지 않은 부위가 인체에 닿지 않도록 주의하십시오. 토치(TORCH)도 용접직후 만지는 일이 없도록 하십시오.



**경고** : 가연성 물질에 고열의 아크가 튀어 화재가 발생할 수 있으며, 생명에 지장을 초래할 수 있습니다.

#### 3-3. 아크(ARC) 광선

- 용접 작업 시 발생하는 아크(ARC) 광선은 눈을 손상시키며 피부를 태우게 되므로 반드시 안전구를 착용하도록 하십시오.



**경고** : 아크 광선은 눈을 손상시킬 수 있습니다. 용접 작업 시 용접면을 착용하십시오.

### 3-4. 환기

● 용접 시 발생하는 용접 가스는 인체에 해를 주므로 즉시 배출되도록 환기장치를 설치하시고 계속적인 용접일 경우 주기적으로 환기 및 휴식이 필요합니다.



**경고 : 고온의 금속분말은 폐나 신체의 장애를 발생할 수 있으며, 본 장비에도 치명적 손상을 주게 됩니다.**

## 4. 설치 방법

### 4-1. 설치 장소

● 습기와 먼지가 적고 통풍이 잘 되는 곳에 설치하여야 하며 작업반경에서 떨어진 곳에 설치하여야 합니다. 특히 통풍은 사용율과 밀접한 관계가 있습니다.



**경고 : 적절하지 못한 환경에서는 기계의 고장을 유발하여 사람에게 감전의 위험이 있어 생명에 지장을 줄 수 있습니다**

### 4-2. 전원설비

● 입력전압이 440V에 상당하며 상상의 전원으로서 전원용량이 30KVA이상인 곳에서 입력 전원 선을 연결하십시오. 또한 용접전원 1대 마다 개폐기를 설치하고 규정의 퓨즈를 사용하여 주십시오.

### 4-3. 가스접속

● CO2가스의 유량 조절기를 통해 본체 뒤의 가스입구 위치에 8mm 호스로 연결하고 가스가 새지 않도록 확실히 잠근 후 사용하십시오.

### 4-4. 접지

● 용접기의 접지단지는 완전한 3중 접지수준에 달해야 합니다.




**주의 : 적절하지 못한 접지는 제품에 영향을 끼쳐 파손될 수 있습니다.**

### 4-5. 가스

● 가스는 KS 제3종, 또는 용접용으로 명시된 탄산가스(CO2), MAG가스, 아르곤가스(MIG)를 사용하십시오.




4-6. 접속도

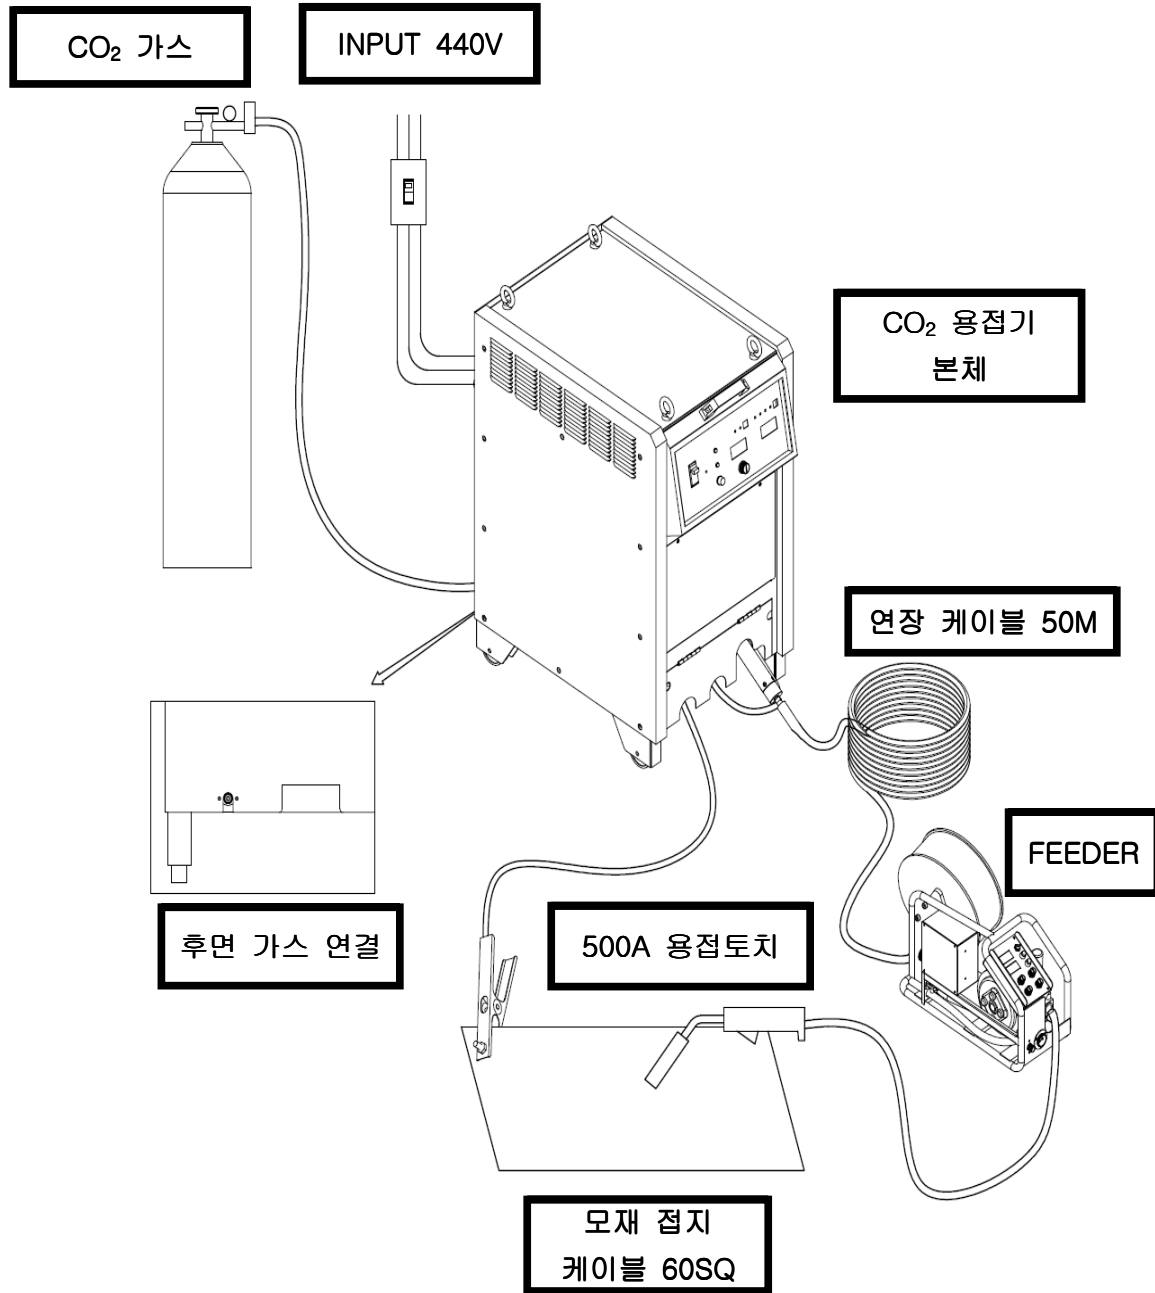

## 5. 전면, 후면 구성 및 명칭

### 5-1. 전면 구성 명칭

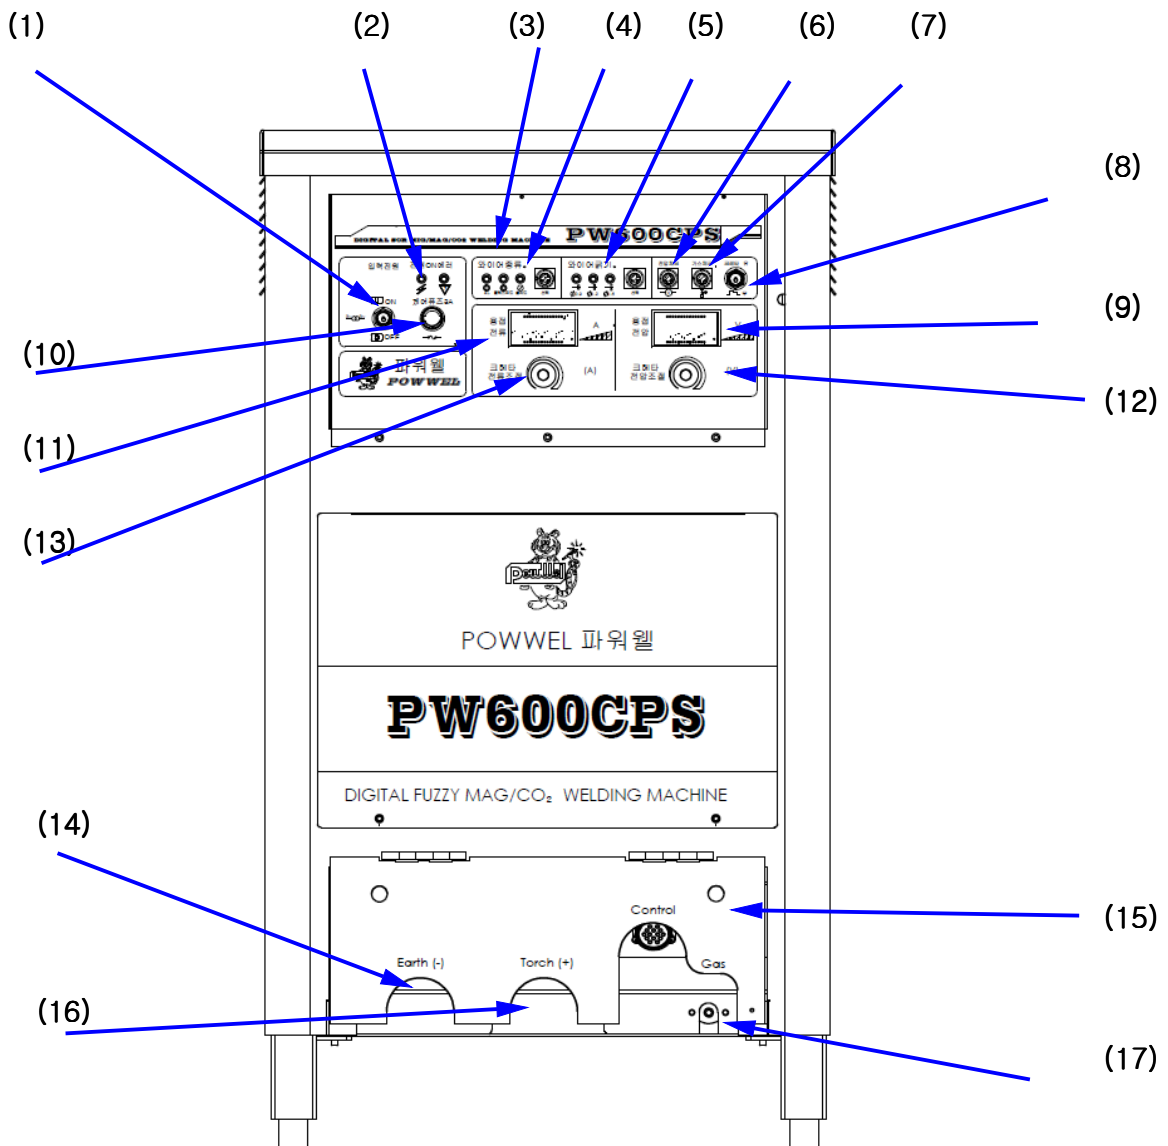


번호	명칭	번호	명칭
(1)	전원 스위치	(10)	전원 퓨즈 (250V 3A)
(2)	전원 ON 표시 램프	(11)	전류 표시 미터
(3)	온도 및 에러 발생 램프	(12)	크레이터 전압 조절 볼륨
(4)	와이어 종류 선택 표시	(13)	크레이터 전류 조절 볼륨
(5)	와이어 굵기 선택 표시	(14)	어스 케이블 연결 단자 (-)
(6)	전압 체크 버튼	(15)	FEEDER 연결 커넥터네
(7)	가스체크 버튼	(16)	용접 케이블 연결 단자 (+)
(8)	크레이터 ON/OFF 스위치	(17)	가스 출력
(9)	전압 표시 미터		

## 5-2. 전면 기능 동작 설명

- (1) **전원 스위치** : 전원 ON/OFF 스위치로 올릴 경우 동작 장비 사용 준비 상태가 됩니다.
- (2) **전원 램프** : 용접기 전원을 ON 하여 컨트롤 전원이 정상적으로 공급이 되면 점등이 됩니다.
- (3) **온도 에러** : 용접기 내부 온도가 과열 되면 램프가 점등 되며 용접기 사용이 중지 됩니다. 내부의 온도감지센서가 정상이 되면 자동으로 복귀 됩니다.
- (4) **와이어 종류** : 용접 와이어 종류 선택 버튼 및 표시 기능으로 선택 와이어에 맞는 기능이 동작 합니다. (와이어 속도, 펄스 기능, 초기 와이어 속도 등)
- (5) **와이어 굵기** : 용접 와이어 굵기 선택 버튼 및 표시 기능으로 선택 와이어 굵기에 맞는 전류 표시 및 기능이 동작 합니다.
- (6) **전압 체크** : 출력 무부하 전압 체크 스위치로 와이어피더의 연결 없이 용접기 출력전압이 정상적으로 동작 하는지 확인 하는 버튼 이다.
- (7) **가스 체크** : 가스 동작 확인 버튼으로 유량 조절 또는 가스 출력의 확인스위치입니다.
- (8) **크레이터 유/무** : 크레이터 기능 ON/OFF 스위치로 크레이터 사용시 ON합니다.
- (9) **전압 표시창** : 사용 전압의 프리세트값 표시 및 용접 작업 중 출력 되는 전압 값을 표시합니다.
- (10) **전원 퓨즈** : 내부 보조 전원 과부하 차단용 퓨즈로 컨트롤 전원 이상 발생시 차단되며 퓨즈가 끊어지면 내부 이상 유무를 먼저 확인 하여야 합니다.
- (11) **전류 표시창** : 사용 전류의 프리세트값 표시 및 용접 작업 중 출력 되는 전류 값을 표시 합니다.
- (12) **크레이터 전압** : 크레이터 기능의 사용시 크레이터 전압 조절 불륨입니다.
- (13) **크레이터 전류** : 크레이터 기능의 사용시 크레이터 전류 조절 불륨입니다.
- (14) **어스 케이블** : 용접 모재(어스) 연결 단자(-)로 접촉 불량에 의한 용접 불량이 발생 하지 않도록 연결 볼트를 꼭 잠급니다.
- (15) **신호 케이블** : 와이어피더의 신호 연결 커넥터로 접촉 불량에 의한 오동작을 방지하기 위하여 끝까지 밀어 넣어 꼭 잠급니다.
- (16) **용접 케이블** : 용접 케이블 연결 단자(+)로 불량에 의한 용접 불량이 발생 하지 않도록 연결 볼트를 꼭 잠급니다.
- (17) **가스 출력** : 용접 가스 연결 니בל로 가스 누스에 의한 용접 불량이 발생 할 수 있으므로 가스 누수가 발생 하지 않도록 꼭 잠급니다.

5-3. 후면 구성 명칭

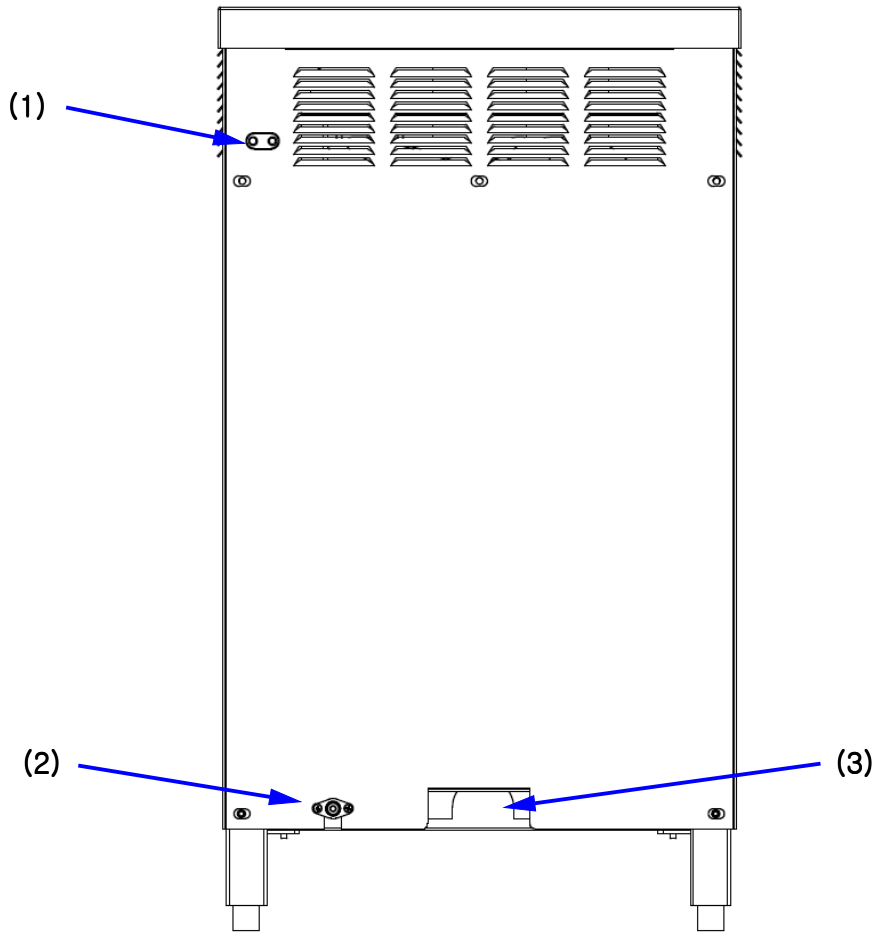


번호	명칭	번호	명칭
(1)	가스 가온기 220V 단자 (옵션)	(3)	입력 440V 연결 케이블 (22SQ)
(2)	가스 입력 니플		

※ 주의사항

- 입력 전원 연결 시 삼상 440V에 연결하여 사용하십시오.
- 배전반 차단기를 용접기 1대당 1개씩 설치하여 주십시오.
- 입력 케이블 연장 시 와이어 굵기를 22SQ 이상으로 연결 하십시오.


#### 5-4. 용접기 설치 기본 설정

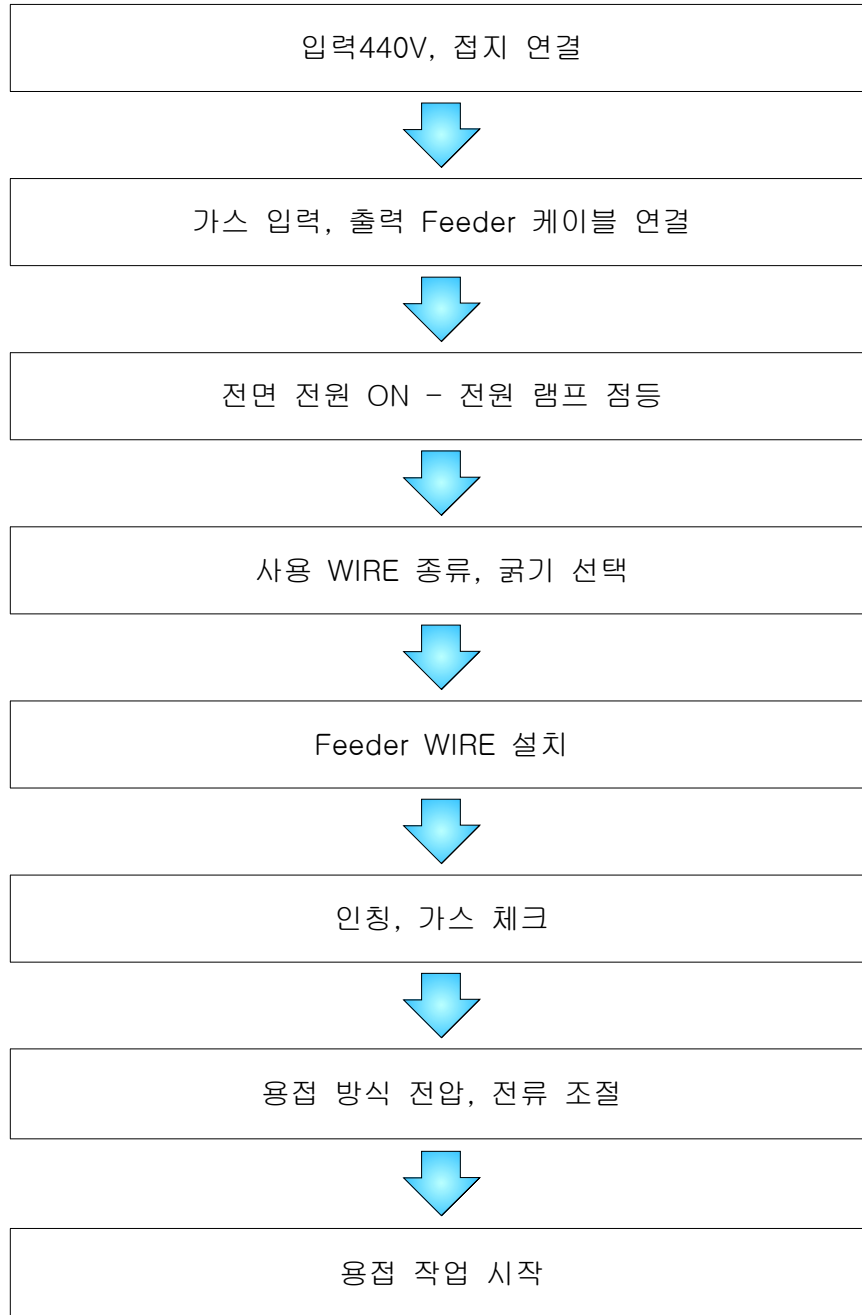

※ 용접 방식 에 따른 동작 시퀀스 참조

## 6. WIRE FEEDER 구성

### 6-1. 구성, 명칭

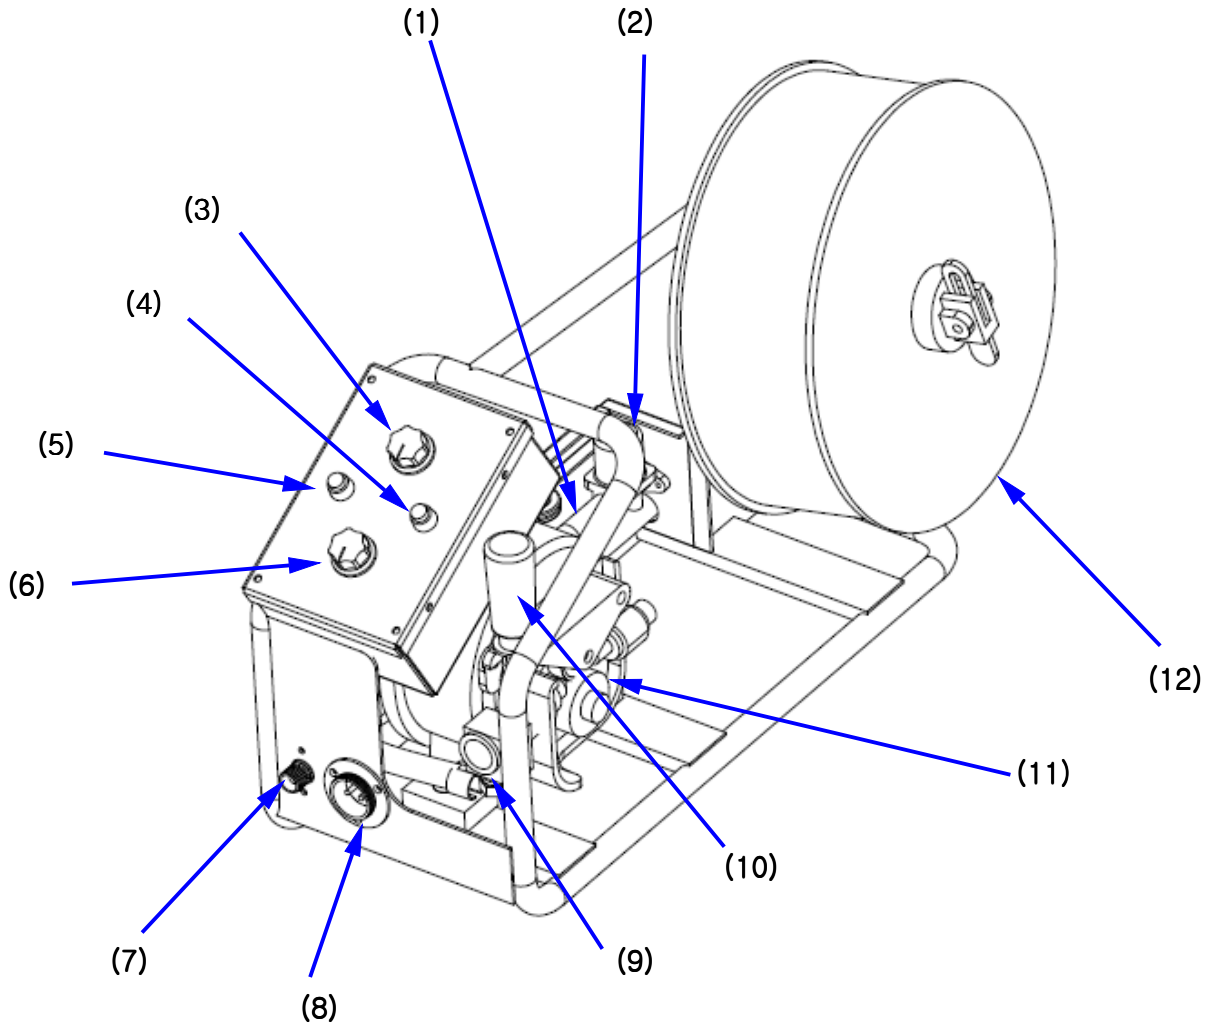

번호	명칭	번호	명칭
(1)	출력 케이블 연결 단자(+)	(7)	토치 가스 출력 니플
(2)	가스 솔레노이드 밸브	(8)	용접 토치 스위치 커넥터 연결 단자
(3)	용접 전류 볼륨 (와이어 속도)	(9)	토치 연결 단자
(4)	인칭 스위치	(10)	와이어 고정 레버
(5)	가우징 ON/OFF 스위치 (옵션)	(11)	와이어 고정 롤러
(6)	용접 전압 볼륨	(12)	와이어 고정 스펴


## 6-2. 기능 동작 설명

- (1) **출력 단자(+)** : 용접기(+) 출력 케이블 연결 단자입니다. 접촉 불량에 의한 용접 불량이 발생 하지 않도록 꼭 잠급니다.
- (2) **가스 솔레노이드 밸브** : 보호 가스 ON/OFF용 솔레노이드 밸브 이며 케이블 연결 시 가스 누수가 발생 하지 않도록 꼭 잠급니다.
- (3) **용접 전류 볼륨** : 용접 전류 조절 볼륨으로 용접 작업 중 전류 설정시 조절 하여 사용 한다.
- (4) **인칭 스위치**: 와이어 삽입 또는 공급 테스트시 스위치를 눌러 와이어가 송급되는 지 확인하는 버튼입니다.
- (5) **가우징 스위치(옵션선택-비용추가)**: 구성시 W/F 가우징 ON/OFF스위치를 ON하고 사용하며, 조절은 용접기 전면의 전압볼륨으로 조절하여 사용합니다.
- (6) **용접 전압 볼륨** : 용접 전압 조절 볼륨으로 용접 작업 중 전압 설정시 조절하여 사용합니다.
- (7) **토치 가스 연결 단자** : 용접용 토치 가스 입력 니플을 연결합니다.
- (8) **토치 스위치** : 용접용 토치 스위치 입력 커넥터 연결합니다.
- (9) **토치 연결** : 용접용 토치 연결 단자로 와이어, 가스가 출력 되므로 송급 이상, 가스 누수가 발생 할 수 있으므로 끝까지 밀어 넣어 체결합니다..
- (10) **와이어 고정 레버** : 와이어 굵기에 맞게 압력 조절하는 장치입니다. 와이어 굵기에 맞는 위치까지 조절하여 사용합니다.
- (11) **와이어 송급 롤러** : 와이어 송급롤러로 와이어 굵기에 맞는 홈을 사용 하여야 하며, 와이어 굵기가 맞지 않은 상태로 사용시 와이어 송급의 이상이 발생할 수 있습니다.
- (12) **와이어 고정 스펀** : 용접 와이어 고정 스펀로 사용 와이어를 걸고 커버를 잠급니다.

### ※ 주의사항

- Feeder 이동 시 토치 케이블을 잡아당기는 일이 없도록 합니다. 토치 케이블의 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 송급 세라믹 롤러의 규격을 사용 와이어 굵기에 맞게 사용 하여야 합니다. 용접 품질에 영향을 줄 수도 있습니다.
- 컨트롤 패널의 부품들은 전자 부품으로 강한 외부 충격으로 파손 될 수 있으므로 작업 시 충격에 주의 하십시오.

### 6-3. 동작 순서

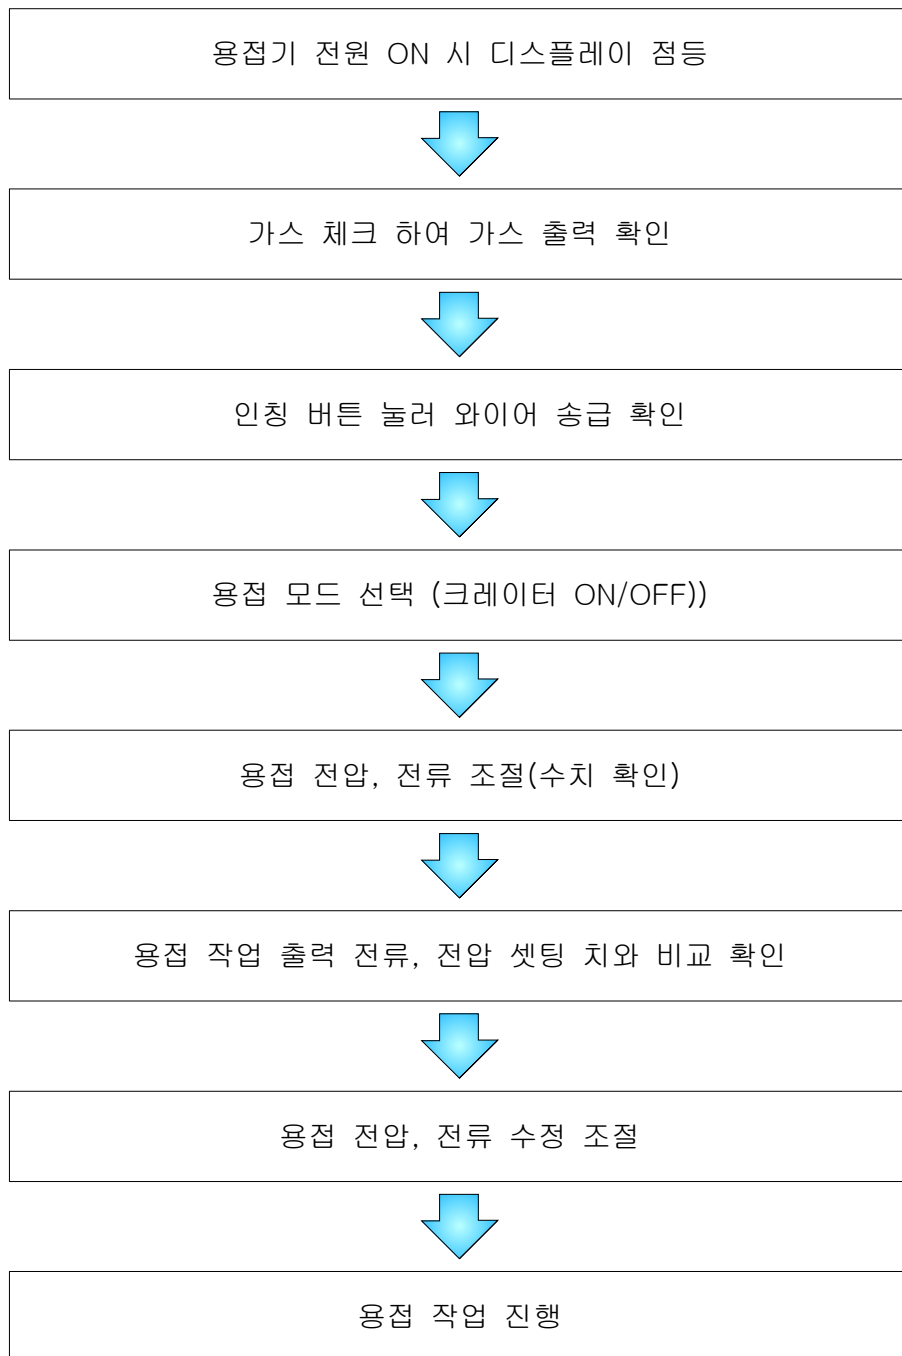


※ 토치 스위치를 ON 하면 용접기 본체의 전자 접촉기 및 팬이 동작 하며 용접 전압이 형성 되며 토치 스위치 OFF 시 접촉기, 팬 지연 시간은 본체에서 설정 가능합니다.




## 7. 용접 파라미터 설명


### 7-1. 크레이터 무

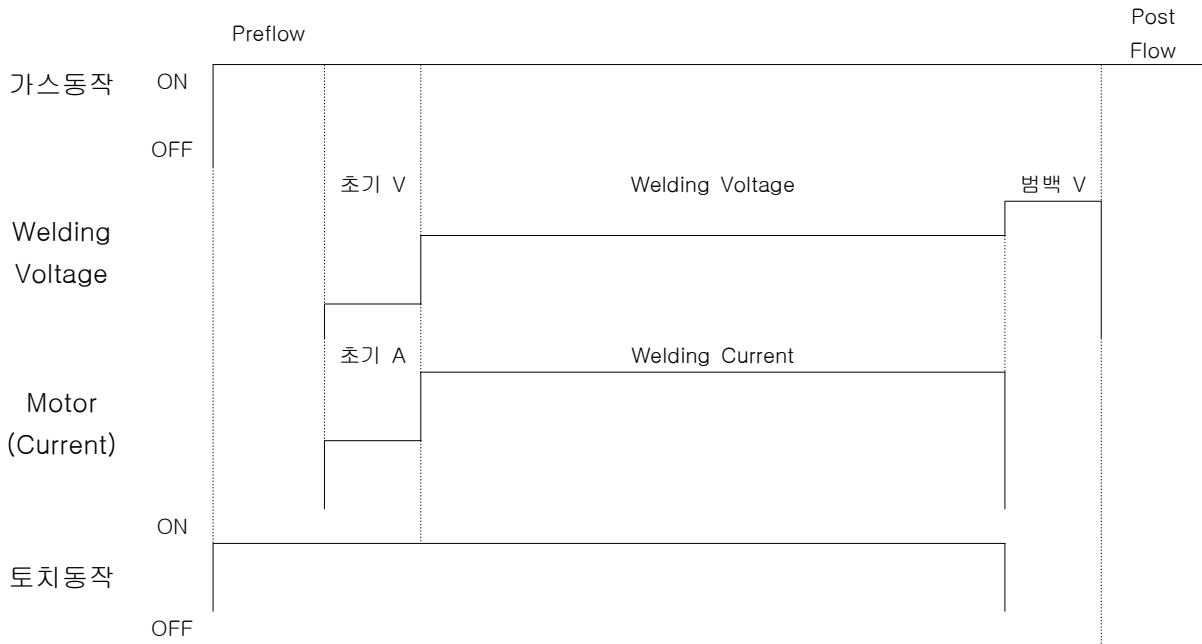

### 7-2. 크레이터 유

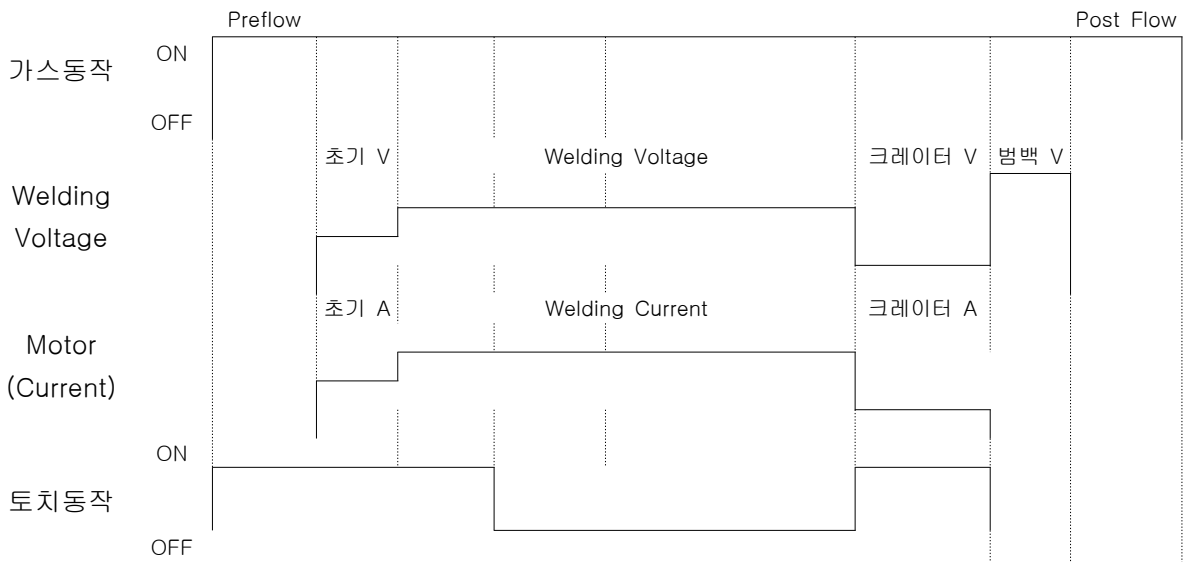

### 7-3. 펄스용접 (알루미늄)

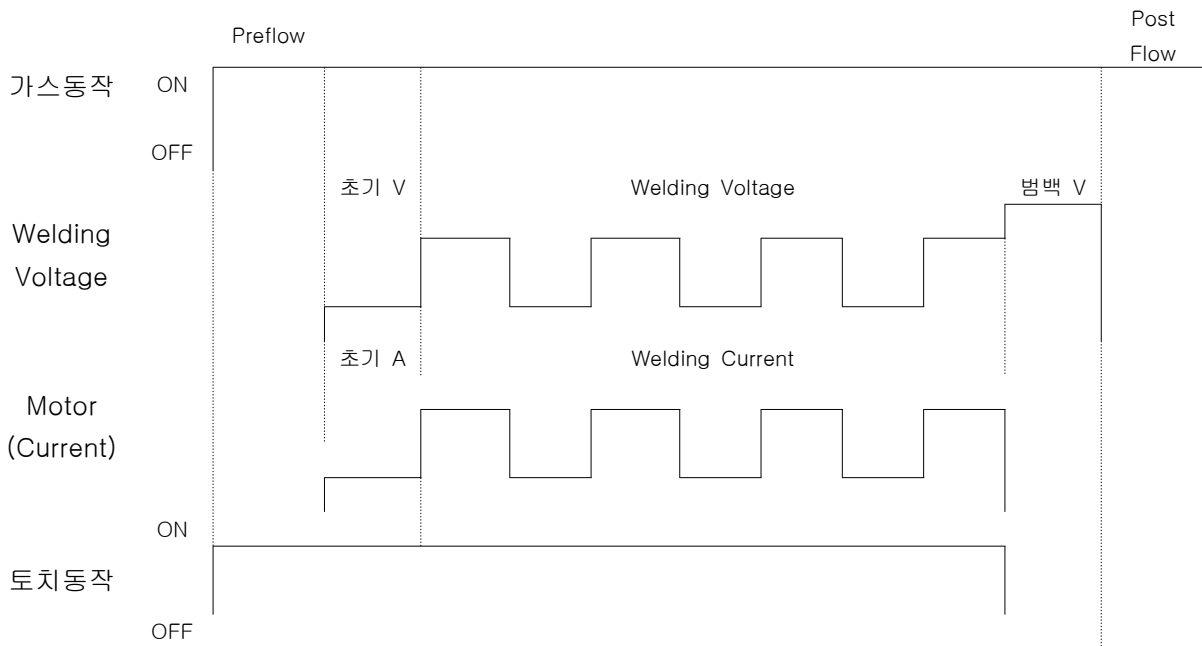


### 7-4. 내부 메모리 기능 설정 방법




7-5. 내부 메모리 설명 및 설정 범위

표시	명칭	설명	설정 범위
			기본 설정값
P01	초기 가스 시간	초기 가스 동작 시간으로 토치 ON 시 가스 설정 시간 이후 전압, 모터 동작	0.0 ~ 10.0 (Sec)
			<b>0.0</b>
P02	후기 가스 시간	토치 스위치 OFF(용접 종료)후 가스 지연 시간	0.0 ~ 10.0 (Sec)
			<b>2.0</b>
P03	마그네트 지연	용접 종료 후 마그네트, FAN 동작 지연 시간	0 ~ 15 (Min)
			<b>10</b>
P04	와이어 초기 속도	용접 전 토치 ON시 와이어 출력 속도 조절	80 ~ 600 (A)
			<b>80/170</b>
P05	범백 전압	용접 완료 후 지연 전압 범위 설정	15 ~ 50 (V)
			<b>25</b>
P06	범백 시간	용접 완료 후 전압 지연 시간 설정	0.0 ~ 10.0 (mSec)
			<b>0.8</b>
P07	모터최소 속도	모터 최소 속도 설정	00 ~ 255
			<b>00</b>
P08	스타트 전압	스타트 전압 범위 설정	15 ~ 50 (V)
			<b>35</b>
P09	스타트 전류	스타트 전류 범위 설정	80 ~ 600 (A)
			<b>120</b>
P10	스타트 시간	스타트 전압, 전류 동작 시간 설정	0.0 ~ 10.0 (Sec)
			<b>0.0</b>
F11	펄스 주파수	알루미늄 선택 시 펄스 동작 주파수 설정	00 ~ 100 (Hz)
			<b>50</b>
F12	AL 모터속도	알루미늄 선택 시 모터 구동속도 조절	50 ~ 99 (%)
			<b>50</b>
F13	AL 쇼트전류	알루미늄 선택 시 쇼트 전류 조절	10 ~ 100 (%)
			<b>40</b>
F14	펄스 폭	알루미늄 선택 시 펄스 동작 폭 설정	15 ~ 85 (%)
			<b>50</b>


8. 용접기 외형도

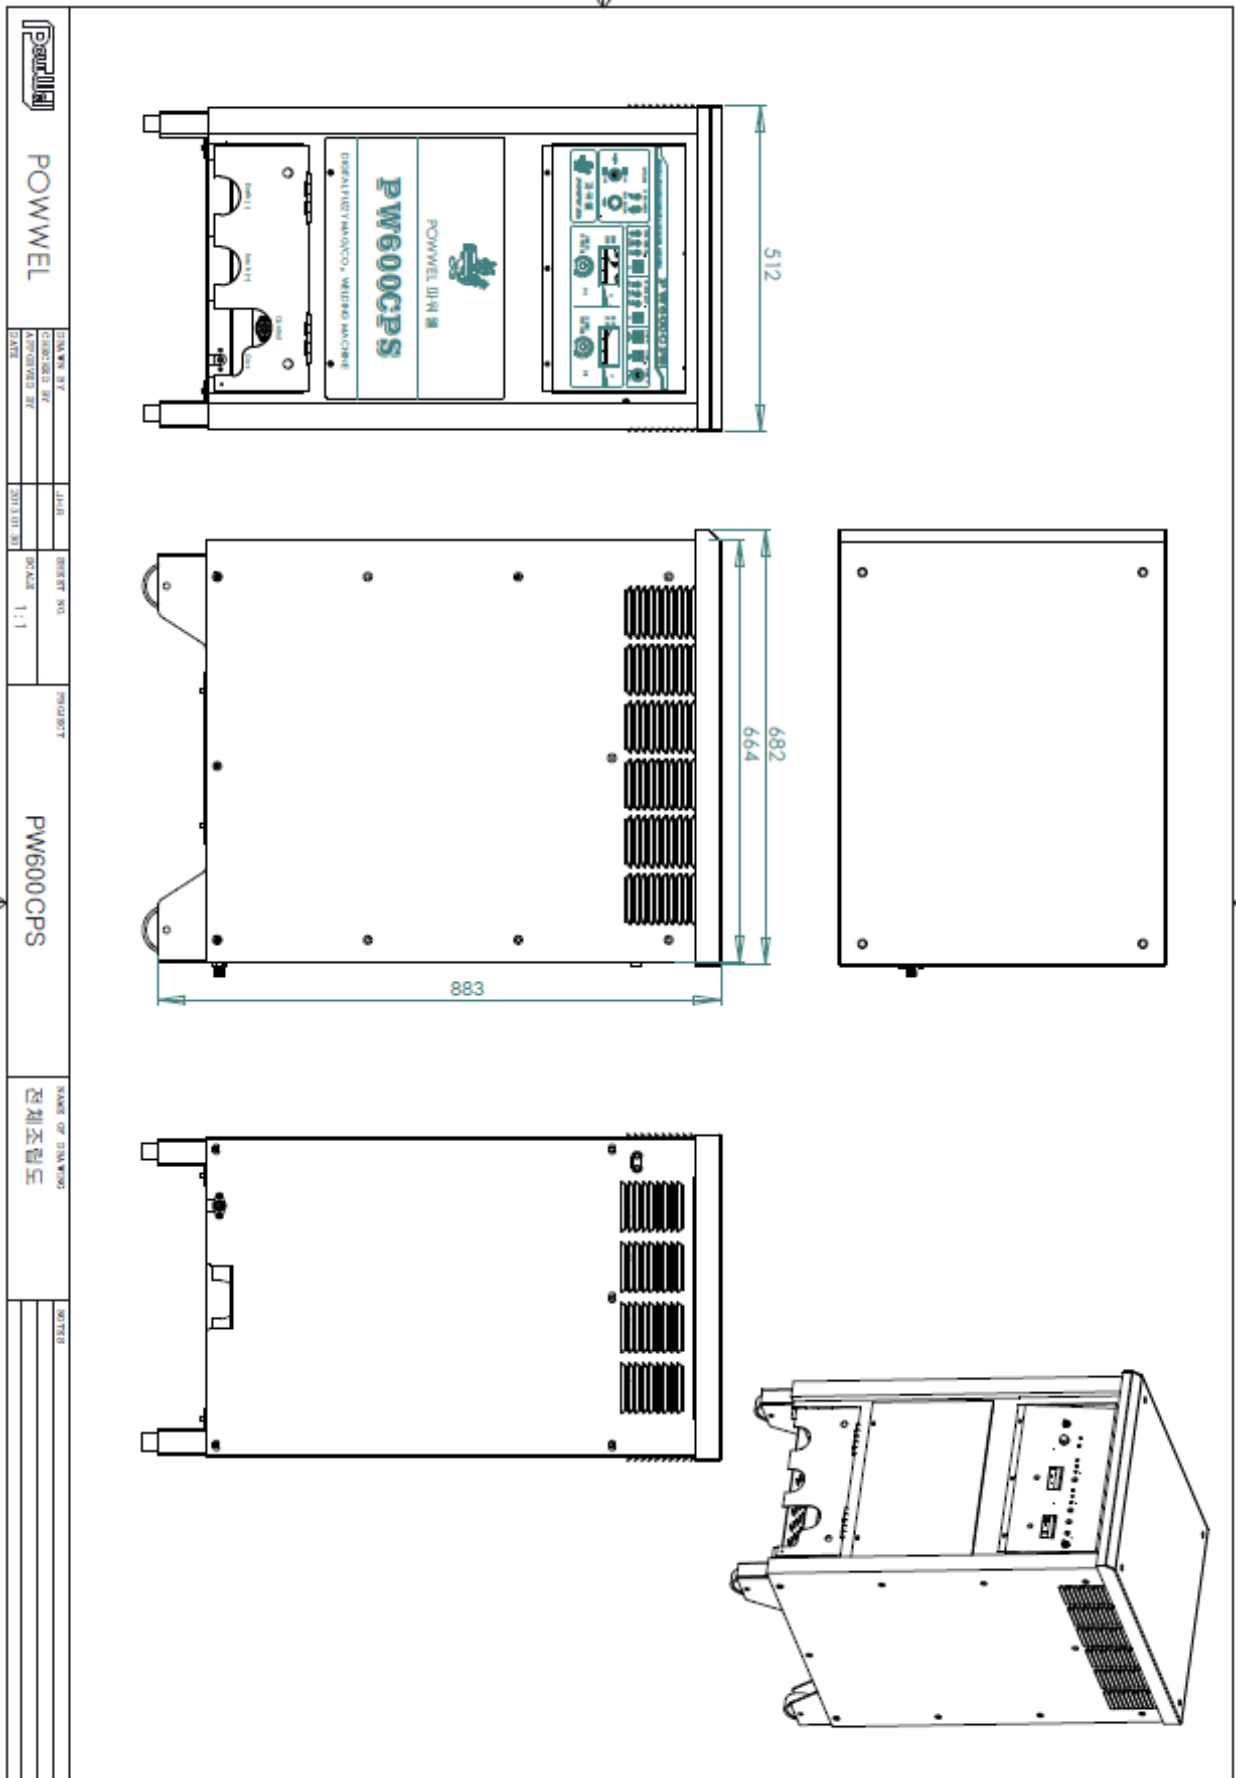

9. 와이어피더 외형도

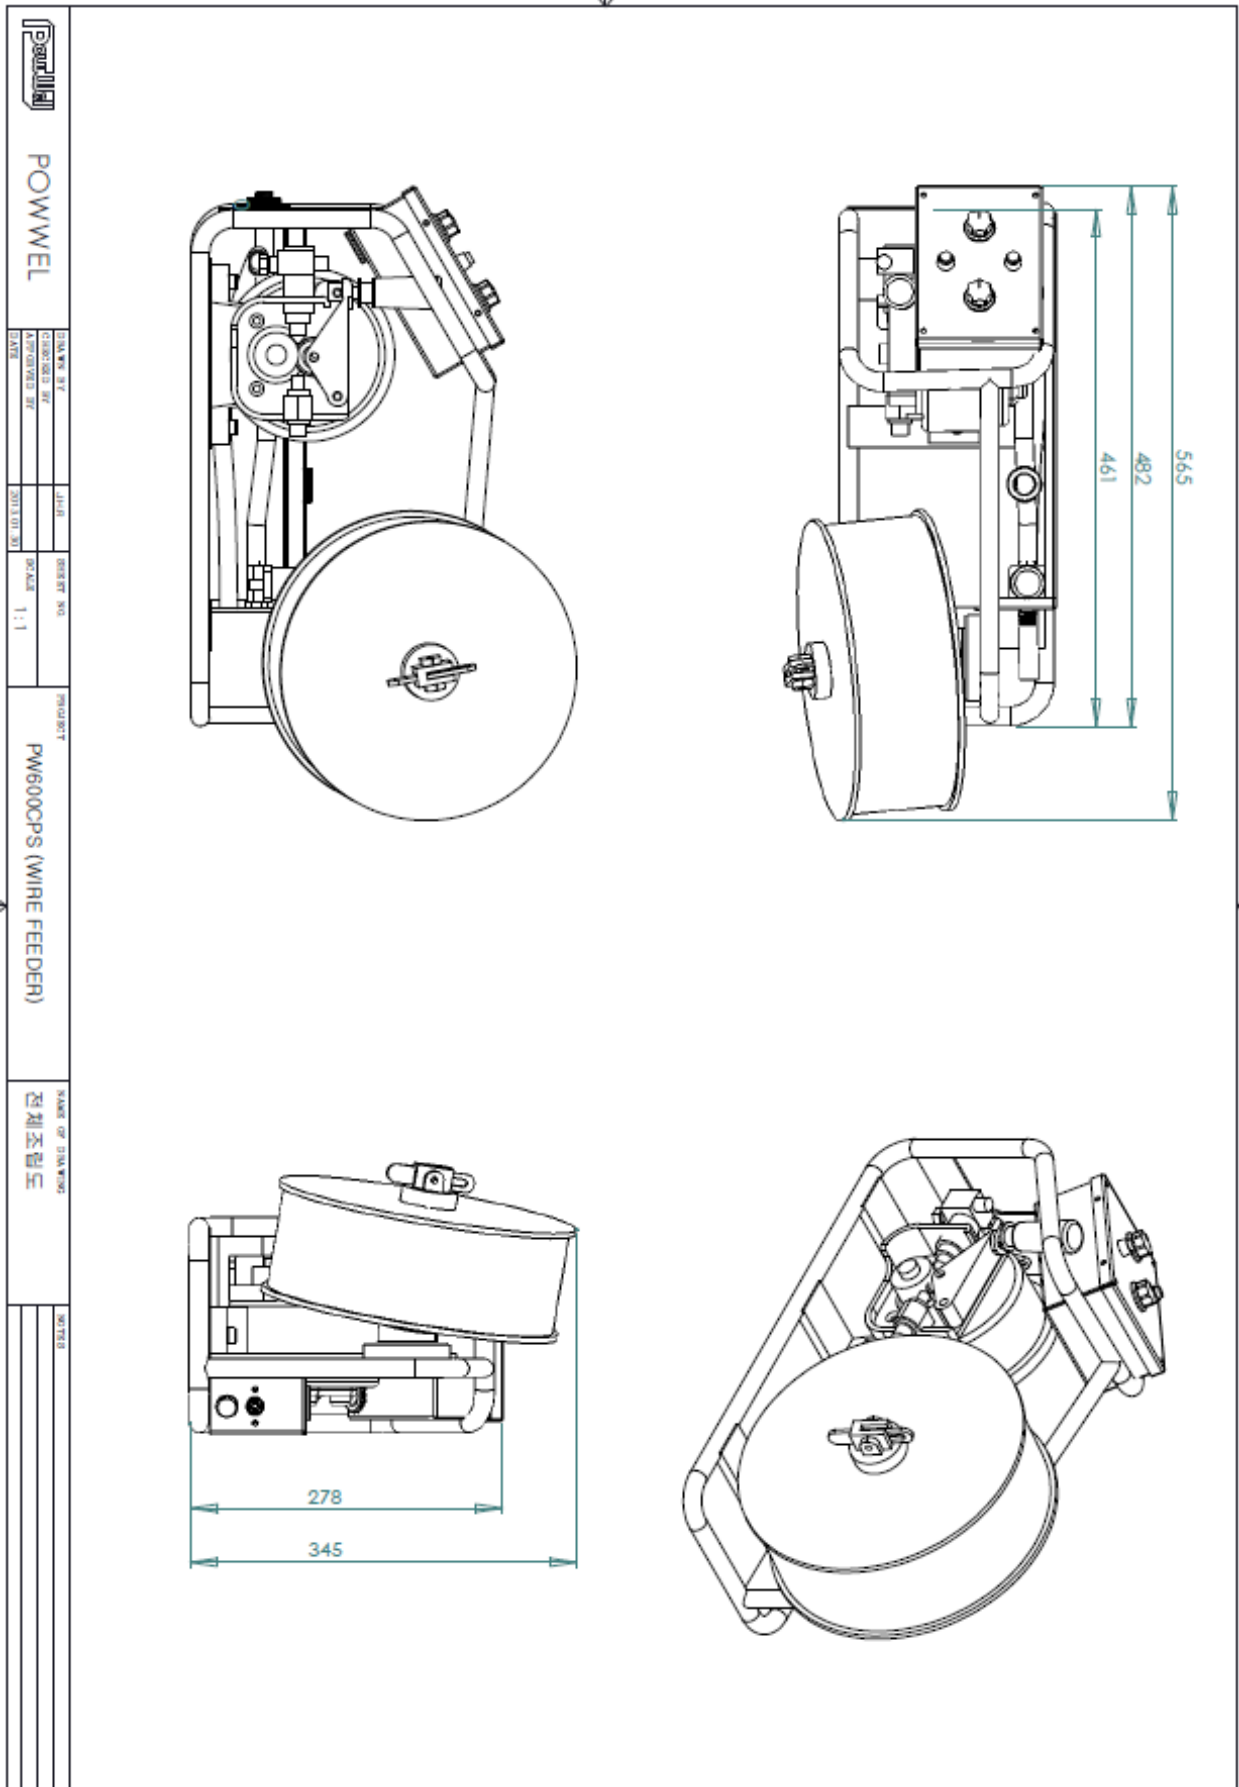


10. 용접기 전체회로 블록도

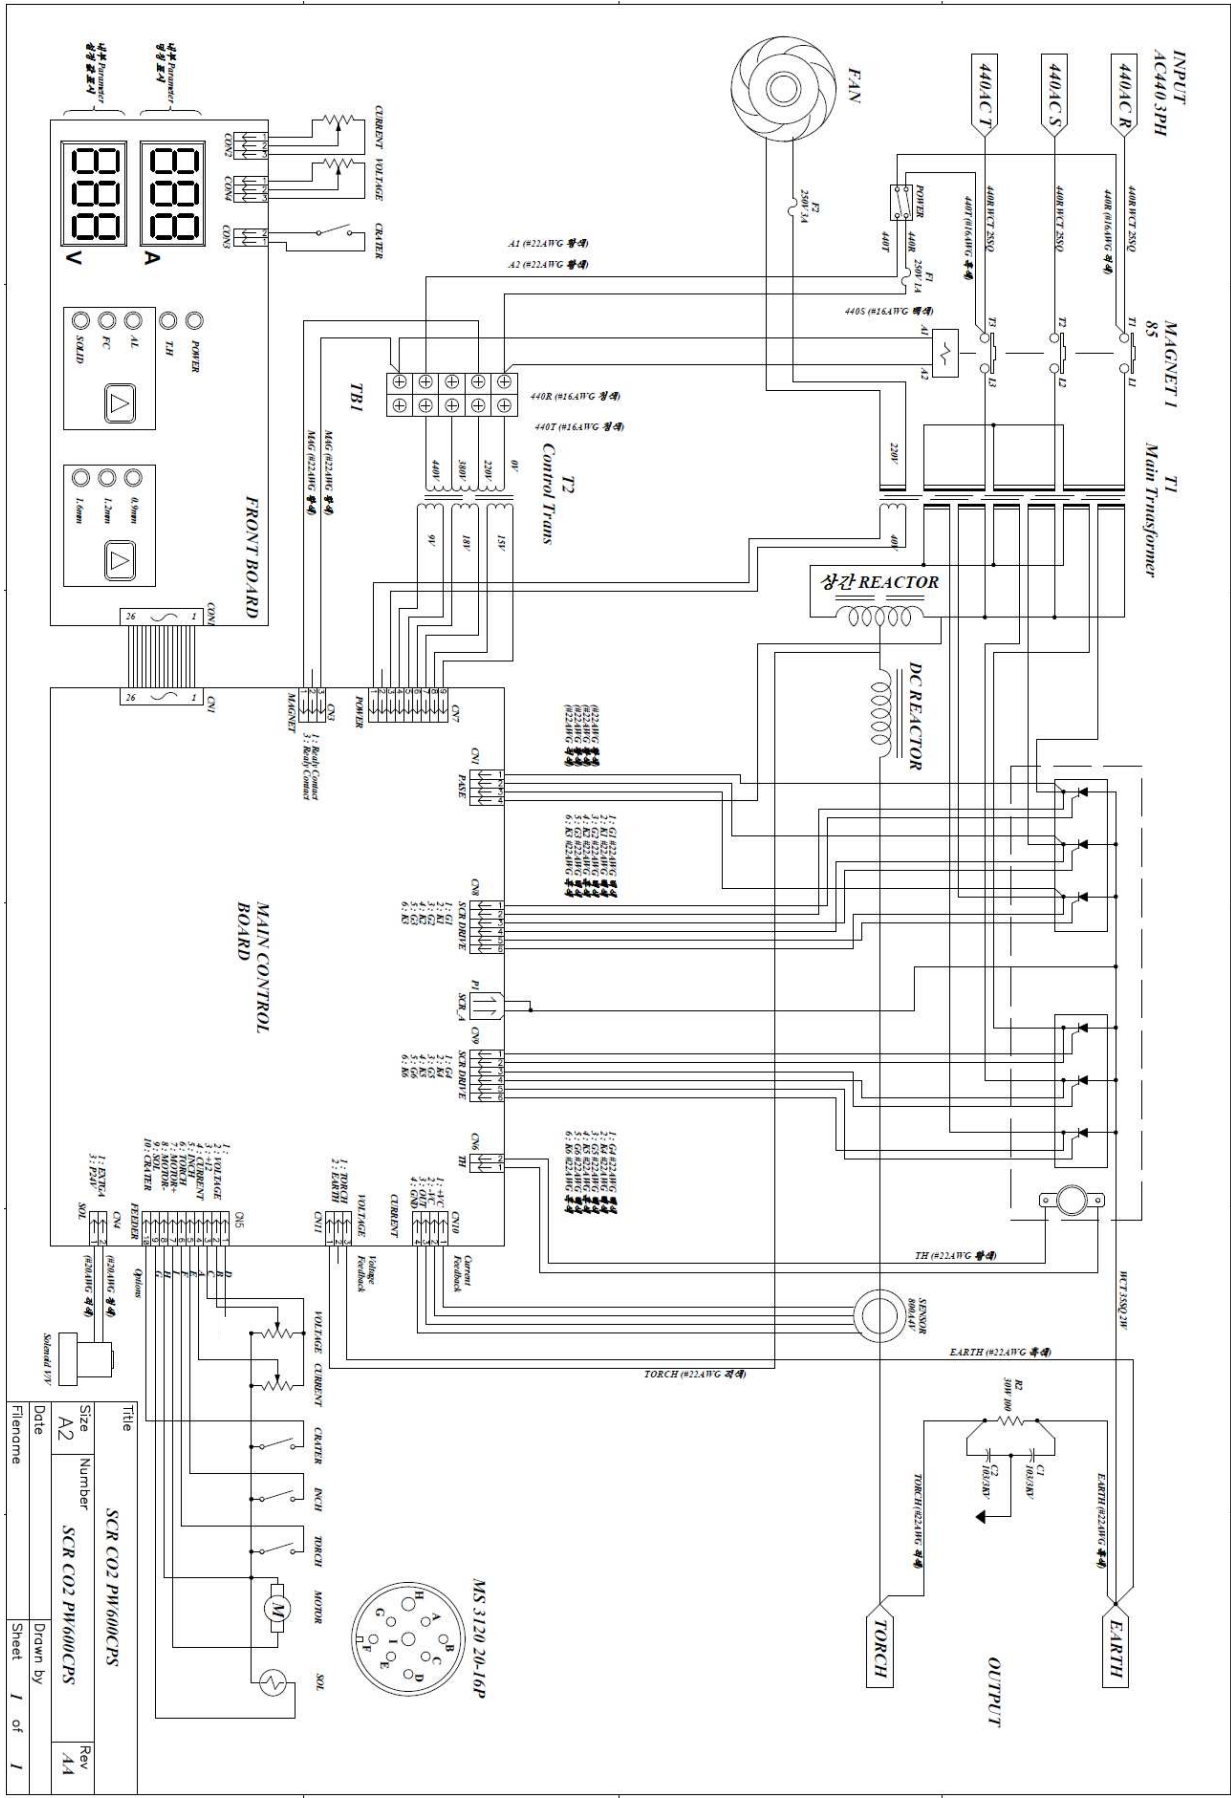

Title	SCR C02 PW/600CPS	
Size	A2	Number
Date		Filename
Rev	A4	Drawn By
Sheet	1	of

11. 와이어피더 결선도 - 일반

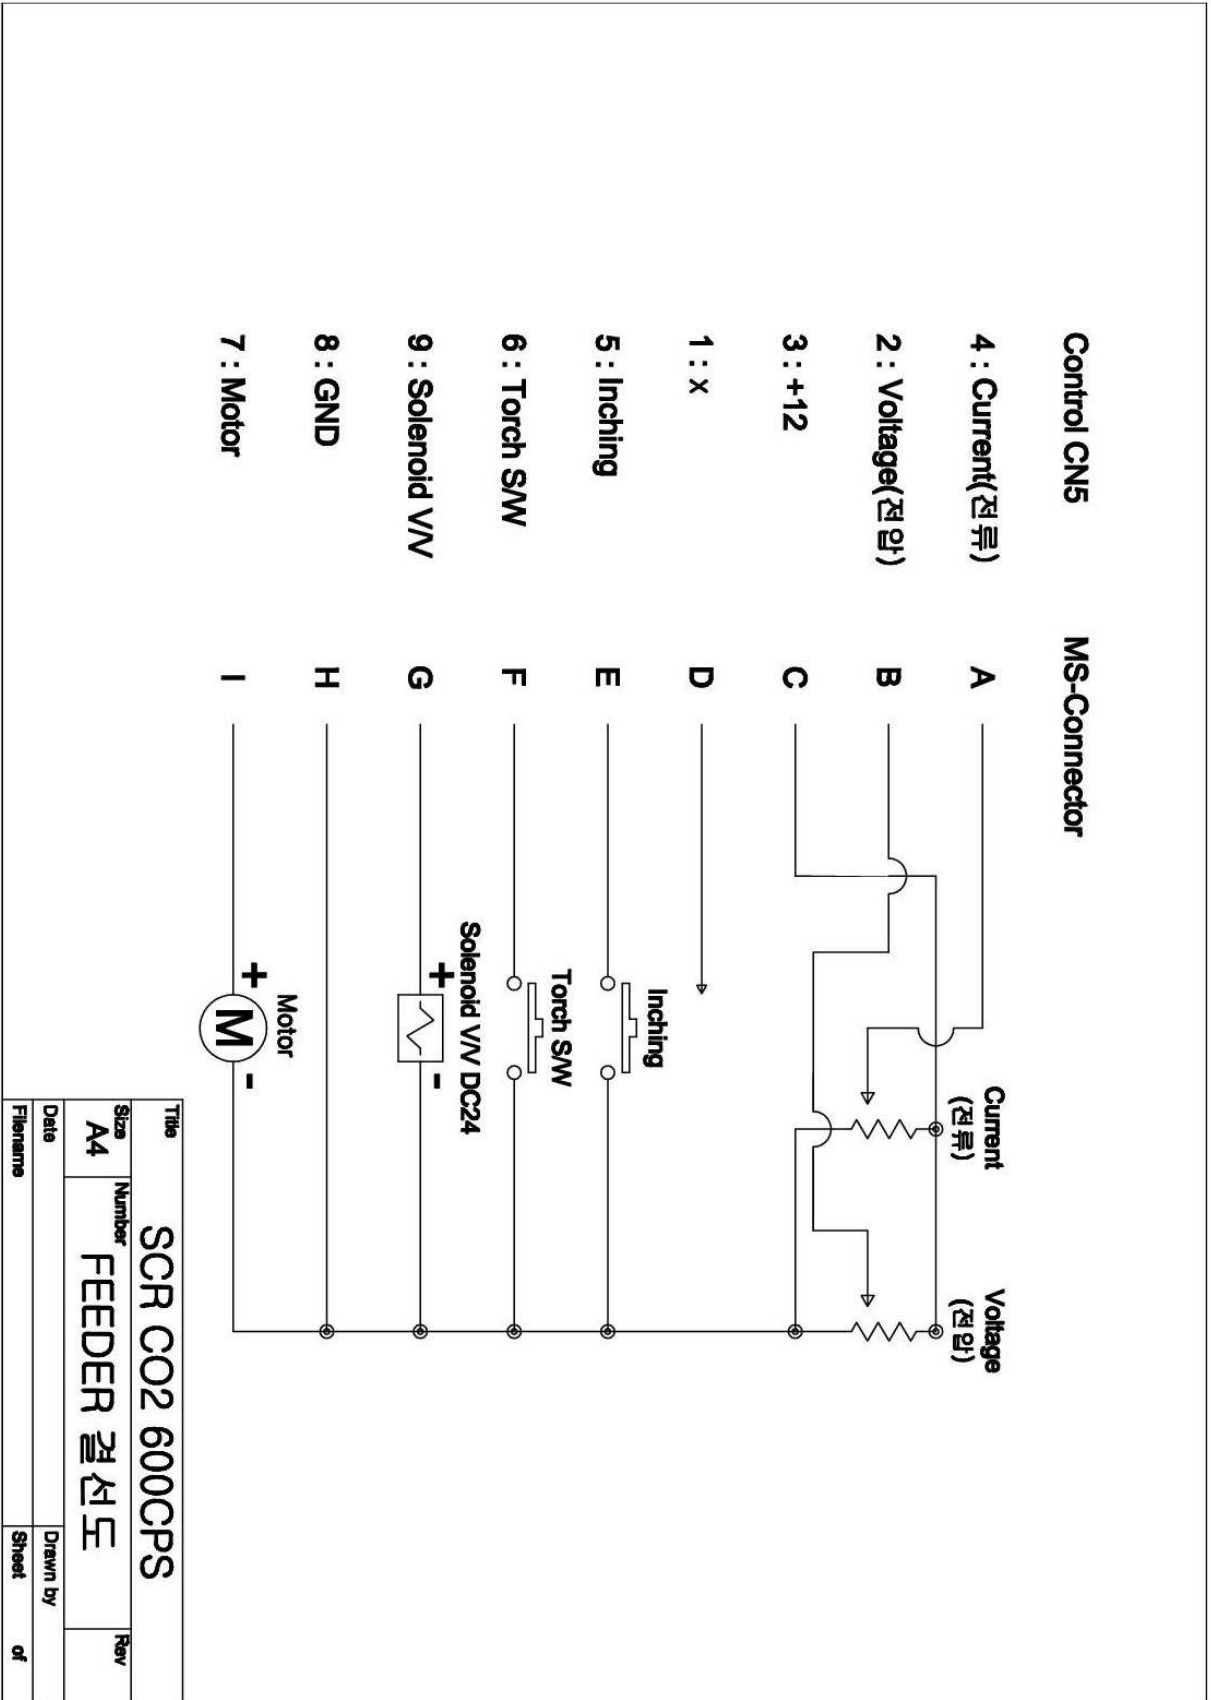

12. 와이어피더 결선도 - 가우징(Gouging) 사용시

